Art.-Nr. / Item No.: HTA.08.682.1**0*

Revision: 00 Datum / Date: 11 - 2022

SLH Seitenträger

SLH side carrier

DEUTSCH · Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnungen in dieser Anbauanleitung vor Montage und Nutzung des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden. Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkszustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung. Bewahren Sie diese Anbauanleitung als Referenz auf.

SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

SICHERHEITSWARNUNGSSYMBOL

▲ Dieses Warnsymbol wird in dieser Anbauanleitung verwendet, um vor tödlichen Gefahren, Verletzungen oder anderen Gefahren zu warnen. Die Wörter GEFAHR, WARNUNG oder VORSICHT werden mit diesem Warnsymbol verwendet, um wichtige Sicherheitshinweise und Informationen in Bezug auf die Montage und Nutzung dieses Produkts zu übermitteln. Diese Wörter zusammen mit dem Sicherheitswarnsymbol bedeuten:

▲ GEFAHR: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

A WARNUNG: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

A VORSICHT: Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird!

⚠ **HINWEIS:** Wichtige Informationen, jedoch nicht in Bezug auf Todes- oder Verletzungsgefahr (nur Sachschäden)!

A WARNUNG: Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert fortgeschrittene technische Fähigkeiten, passende Werkzeuge und ein gutes Verständnis der Werkzeugnutzung und Drehmomentangaben. Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung von einem qualifizierten und zertifizierten Zweiradmechaniker durchführen zu lassen.

▲ WARNUNG: Wenn Sie sich für die Eigenmontage dieses Produkts entscheiden, lesen Sie vor Montage und Nutzung die Anbauanleitung sorgfältig und vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bei der Montage und Verwendung auch alle relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. WENN SIE EINEN TEIL DIESER ANBAUANLEITUNG NICHT VERSTEHEN ODER EINE ERKLÄRUNG EINER ANWEISUNG BENÖTIGEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIESES PRODUKT ZU MONTIERN OHNE SW-MOTECH UM HILFE ZU FRAGEN.

VORBEREITUNG: Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind.

▲ VORSICHT: Achten Sie auf den sicheren Stand Ihres Fahrzeugs. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Den Motor/Auspuff bei Bedarf abkühlen lassen. Klemmen Sie die Batterie bei Arbeiten an der Elektrik ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeuge und tragen Sie immer eine Schutzbrille und Handschuhe. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

MONTAGE: Alle vom Fahrzeug entfernten Teile und Verbindungen müssen gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers wieder eingebaut oder durch von SW-MOTECH gelieferte Teile und Hardware ersetzt werden.

▲ WARNUNG: Sichern Sie alle Gewinde, sofern nicht anders angegeben, mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Von SW-MOTECH nicht definierte Drehmomentspezifikationen müssen vom Fahrzeughersteller oder von einer zertifizierten Motorradwerkstatt bezogen werden!

FUNKTIONSKONTROLLE: Stellen Sie nach der Montage sicher, dass keine beweglichen Teile blockiert und die Funktion des Fahrzeugs nicht gestört wird. Kabel und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden.

▲ WARNUNG: Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie nach den ersten 50 km und dann regelmäßig das Anzugsmoment aller Verbindungen und den festen Sitz des Produkts. Montiertes Zubehör kann Fahrverhalten/Stabilität des Fahrzeugs verändern. **ENGLISH** · Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please carefully read and understand all instructions, safety messages and warnings in this mounting instructions prior to installation and use of this product to avoid injury.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop. Keep these mounting instructions as reference.

SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

SAFETY ALERT SYMBOL

▲ This safety alert symbol is used throughout these mounting instructions to warn of the possibility of death, bodily injury or other warnings. The words DANGER, WARNING and CAUTION are used with this safety alert symbol to convey important safety messages and information related to the installation and use of this product. These words along with the safety alert symbol mean:

A DANGER: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury!

 $\pmb{\triangle}$ WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury!

A CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury!

⚠ NOTICE: Important information, but not death or injury related (property damage only)!

A WARNING: The installation and/or maintenance of this product requires advanced mechanical skills, the proper tools, and a thorough understanding of tool use and torque specifications.

For your own safety, SW-MOTECH recommends having installation and/or maintenance carried out by a qualified and certified motorcycle mechanic.

A WARNING: Should you choose to self-install this product, carefully and completely read all intallation and safety instructions before installation and use, and follow all the directions and safety precautions given in the mounting instructions to avoid serious injury or death. Also pay attention to all relevant information in the vehicle manual during intallation and use. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ANY PART OF THESE INSTRUCTIONS, OR NEED CLARIFICATION OF ANY INSTRUCTION, DO NOT ATTEMT TO MOUNT THIS PRODUCT WITHOUT CONTACTING SW-MOTECH FOR ASSISTANCE.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{PREPARATION:} Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. \end{tabular}$

♠ CAUTION: Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the engine/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools and wear always safety glasses and hand protection. Have another person help you.

MOUNTING: All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturer specifications or replaced by parts and hardware delivered by SW-MOTECH.

▲ WARNING: Secure all threads, unless otherwise specified, with mediumstrong strength liquid thread locker. Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a certified motorcycle workshop!

FUNCTION CHECK: After installation also make sure that no moving parts are obstructed, and function of the vehicle is not hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched.

▲ WARNING: Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all connections and the proper fit of the product. Installed accessories can change driving behavior/stability of the vehicle.

Konfektionierung durch / Packed by: Datum der Konfektionierung / Date of packaging:



SW-MOTECH GmbH & Co. KG


Ernteweg 7-10 35282 Rauschenberg Germany Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050 Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10

info@sw-motech.com www.sw-motech.com

STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST - READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS

t Nr. No.	ArtNr. / Bezeichnung ^a Item No. / Description ^a	Artikel						Part	Anzahl Quantit		N∙m°
	HTA.08.862.10001	Seitenträger	link	s; für	LH2			Side Carrier left; for LH2			
(1)	HTA.08.682.003L	Trägerblech;	link	S				Carrier Bracket; left	1 /1		
(2)	M10 x 60; DIN 912	Innensechsk	ants	chra	ube; Fe	ingewin	de	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 /1		40
(3)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegsch	eibe;	; schv	warz			Washer; black	1 /2		
(4)	Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Distanzbuch	se					Spacer	1 /1		
(5)	M8 x 70; DIN 7991	Senkkopfsch	rauk	ре				Countersunk Screw	1 /1		20
(6)	Ø 16 / ø 8,4 / h 50	Distanzbuch	se; s	chwa	arz			Spacer; black	1 /1		
(7)	HTA.08.682.002	Abstandsble	ch					Spacer Bracket	1 /1		
(8)	M8 x 25; DIN 912	Innensechsk	ants	chra	ube; sc	hwarz		Hexagon Socket Screw; black	1 /1		20
(9)	HTA.18.682.011	Anschlagsbu	chse	9				Stopper Spacer	1 /1		
(10)	M8; DIN 6927	Mutter mit B	und,	selb	stsiche	rnd; sch	warz	Lock Nut with Flange; black	1 /1		
(11)	M10 x 40; DIN 912	Innensechsk	ants	chra	ube; Fe	ingewin	de	Hexagon Socket Screw; fine thread	1 /1		40
(12)	ø 10,5; DIN 125	Unterlegsch	eibe;	; schv	warz			Washer; black	1 /2		
(13)	Ø 20 / ø 10,5 / h 13	Distanzbuch	se					Spacer	1 /1		
(14)	M6 x 40; ISO 7380	Linsenkopfs	chra	ube;	schwar	Z		Lenshead Screw; black	1 /1		8
(15)	Ø 15 / ø 6,4 / h 20	Distanzbuch	se					Spacer	1 /1		
(16)	KES.RD.210.0300.02.GL	Kunststoffsto	opfei	n				Plastic Plug	1 /1		
.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø		M6	M8	M10 I		10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø M4 M5 M6		M10	_
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	, ,	9,6	23		79		Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m 4,1 8,1 14		67	1

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht. Note: ^a All measurements in millimeters. ^b The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. ^c No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

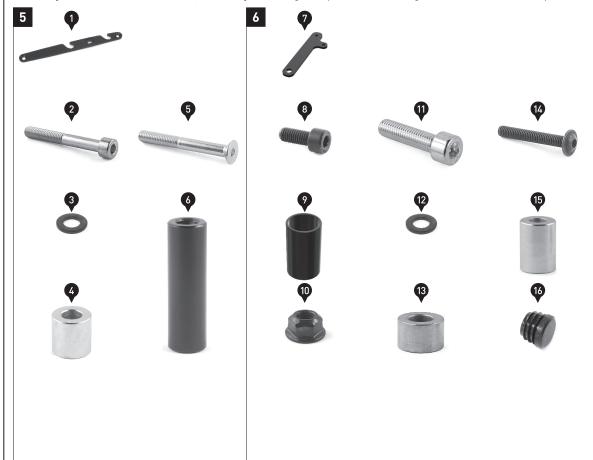

STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST - READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS

Schritt Nr Step No	r. ArtNr. / Bezeichnung ^a o. Item No. / Description ^a	Artik	el						Part		Anzahl Quantity	' _b N⋅m'	с
	HTA.08.862.11000	Seite	nträge	er reci	hts; fo	r LH1			Side Carrier right; for LH1				
7 (17	7) HTA.08.682.004	Träge	erblec	h; rec	hts				Carrier Bracket; right		1 /1		
(18	8) M8 x 70; DIN 7991	Senk	kopfs	chrau	be				Countersunk Screw		1 /1	20	
(19	9) Ø 16 / ø 8,4 / h 50	Dista	nzbuc	:hse; s	schwa	rz			Spacer; black		1 /1		
(20	0) M10 x 60; DIN 912	Inner	sech	skants	schrau	ube; F	eingew	inde	Countersunk Screw; fine thread		1 /1	40	
(21	1) ø 10,5; DIN 125	Unte	rlegsc	heibe	; schv	varz			Washer; black		1 /1		
(22	2) Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Dista	nzbuc	hse					Spacer		1 /1		
(23	3) ALK.00.165.084	Senk	teil						Countersunk Part		1 /1		
(24	4) M6 x 16; DIN 7991	Senk	kopfs	chrau	be; sc	hwarz	Z		Countersunk Screw; black		1 /1	3,5	
(25	5) ø 6,4; DIN 9021	Unte	rlegsc	heibe	; schv	varz			Washer; black		1 /1		
(26	6) M6; DIN 6927	Mutte	er mit	Bund	, selb	stsich	ernd; s	chwarz	Lock Nut with Flange; black		1 /1		
8.8	Regelgewinde / Coarse Thread		M5	M6	М8	M10	M12	10.9	Regelgewinde / Coarse Thread Ø M4			M10 M1	\dashv
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 No.	m 2,8	5,5	9,6	23	46	79		Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m 4,7		34	67 115	

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht. Note: ^a All measurements in millimeters. ^b The second number indicates the total quantity of the part in the delivery. ^c No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



STÜCKLISTE - ANBAUANLEITUNG LESEN UND AUFBEWAHREN / PARTS LIST - READ AND SAVE THESE MOUNTING INSTRUCTIONS


Schritt Nr. Step No.	ArtNr. / Bezeichnung ^a Item No. / Description ^a	Artike	el							Part					Anzahl ^Ł Quantity	6 N	l·m ^c
	HTA.08.862.10100	Seite	nträge	r link	s; füi	LH1				Side Carrier left; for L	LH1						
8 (27)	HTA.08.682.005	Träge	erblec	h; link	<s< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carrier Bracket; left</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 /1</td><td></td><td></td></s<>					Carrier Bracket; left					1 /1		
(28)	HTA.18.682.017	Abscl	nlagsb	uchs	е					Stopper Spacer					1 /1		
(29)	M6 x 20; DIN 7991	Senk	kopfso	hraul	be; s	chwar	Z			Countersunk Screw;	black				1 /1		8
(30)	KES.RD.210.0300.02GL	Kuns	tstoffs	topfe	n					Plastic Plug					1 /1		
(31)	M10 x 60; DIN 912	Inner	sechs	kants	schra	ube; F	eingew	rinde		Hexagon Socket Scr	ew; fine th	read			1 /1		40
(32)	ø 10,5; DIN 125	Unter	legsc	heibe	; sch	warz				Washer; black					1 /1		
(33)	Ø 20 / ø 10,5 / h 20	Dista	nzbuc	hse						Spacer					1 /1		
(34)	M8 x 70; DIN 7991	Senk	kopfso	hraul	be					Countersunk Screw					1 /1		20
(35)	Ø 16/ø 8,4/h 50	Dista	nzbuc	hse; s	schwa	arz				Spacer; black					1 /1		
																1	
8.8	Regelgewinde / Coarse Thread Ø	M4	M5	M6	М8	M10	M12	10.9	R	: Regelgewinde / Coarse	Thread Ø	M4	М5	М6	M8	M10	M12
	Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m	,	5,5	9,6	23	46	79		/ S	Stahl FK 10.9 / Steel CL			8,1	14	34	67	115

Anmerkungen: ^a Alle Maßangaben in Millimeter. ^b Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an. ^c Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Std.-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

Note: "All measurements in millimeters." The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.

* No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.



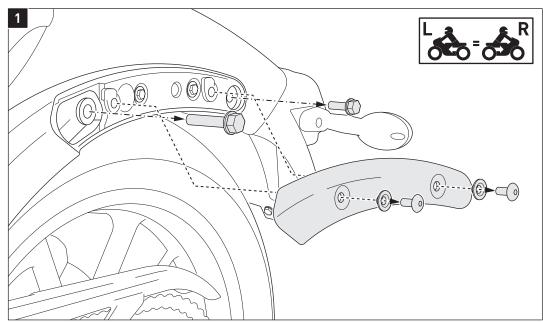

▲ WARNUNG: Tragen Sie immer Augen- und Handschutz!

▲ WARNUNG: Verwenden Sie immer geeignetes Werkzeug!

▲ WARNUNG: Entfernen Sie die Schrauben von beiden Seiten des Fahrzeugs keinesfalls gleichzeitig!


Entfernen Sie die original Schrauben und die gezeigte Kunststoffverkleidung ttvom Kotflügel.

▲ WARNING: Always wear eye and hand protection!

▲ WARNING: Always use appropriate tools!

▲ WARNING: Do not remove the screws on both sides of the vehicle at the same time!

Remove the original screws and the shown plastic cover from the mud guard.

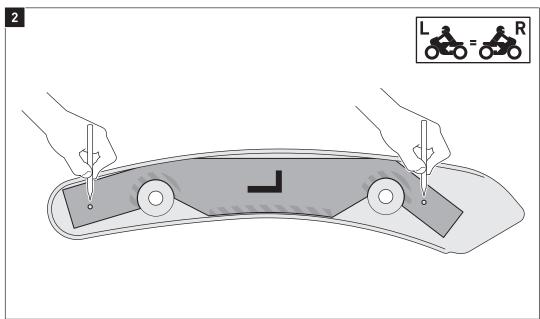

A WARNUNG: Prüfen Sie die Maßangaben der Schablonen auf ihre Richtigkeit!

Schneiden Sie die seitenspezifische Schablone sorgfältig aus.

Fixieren Sie die Schablone mit Klebeband auf der Innenseite der demontierten Kunststoffverkleidung. Achten Sie auf das korrekte Ausrichtung der schraffierten Flächen.


Zeichnen Sie die Bohrpositionen mit einem wasserlöslichen Stift ein.

▲ WARNING: Check the dimensions of the templates to make sure the scale is correct!

Cut out the side-specific template carefully.

Place the template on the inner side of the removed plastic cover and fix it with adhesive tape. Pay attention to the correct alignment of the shaded areas.

Use a non-permanent marker to mark the drill positions.

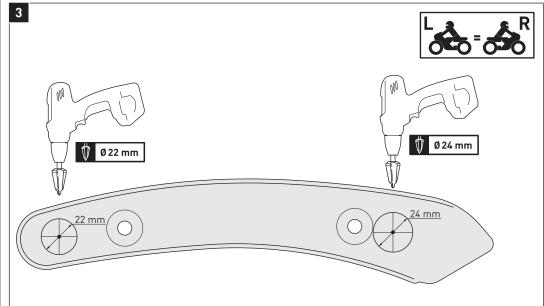

Legen Sie die Kunststoffverkleidung auf eine geeignete und saubere Arbeitsfläche.

Bohren Sie an den von Ihnen gezeichneten Markierungen mit einem kleinen Bohrer zwei Pilotbohrungen. Verwenden Sie anschließend einen


Verwenden Šie anschließend einer Schäl- oder Stufenbohrer, um die Kunststoffverkleidung von der Innenseite auf die finalen Durchmesser (siehe Zeichnung) aufzubohren.

Entgraten Sie die Kanten der Bohrungen.

Place the plastic cover onto a suitable and clean work surface.


Drill two pilot holes with a small drill into your markings.
Then use a peeling or step drill to create the holes with the final diameter from the inner side of the plastic cover (see drawing).


Deburr the edges of the holes.

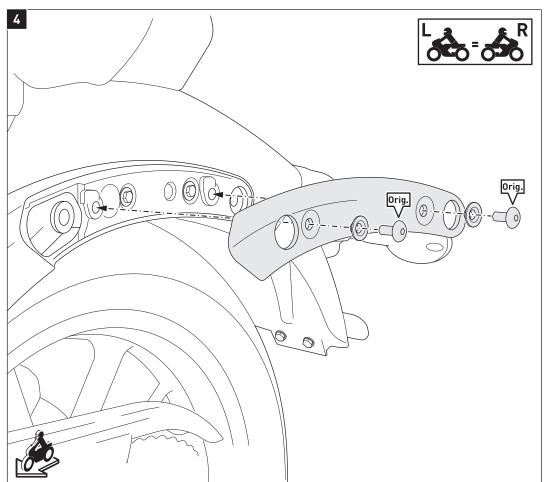



Bringen Sie die Kunststoffverkleidung mit den original Schrauben wieder am Fahrzeug an.
Ziehen Sie die original Schrauben (Orig.) nach Herstellerangaben an.

Reattach the plastic cover with the original screws to the vehicle. Tighten the original screws (Orig.) with the manufacturers' specified torque

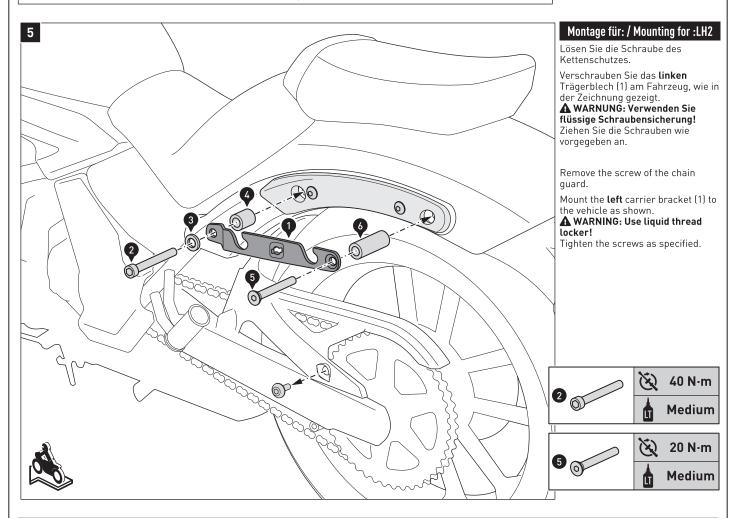

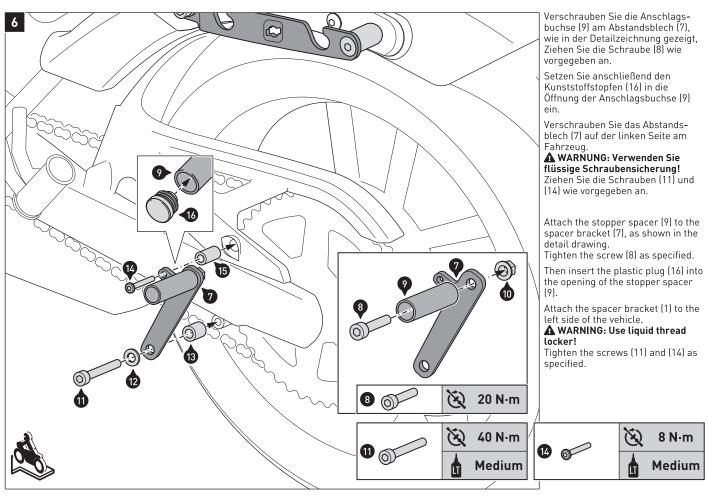

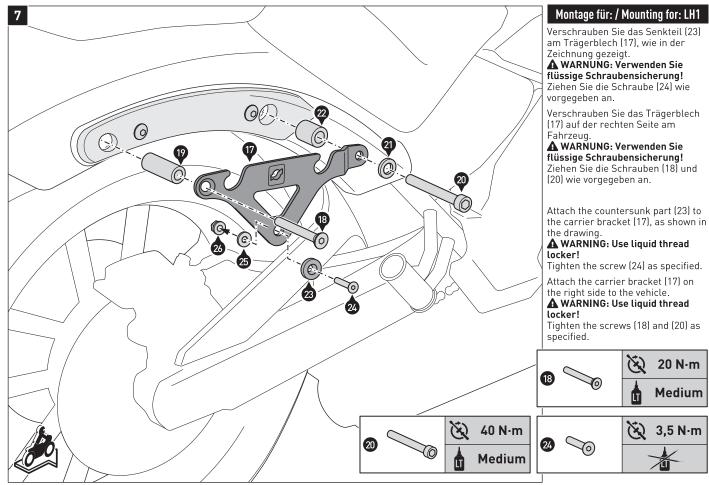

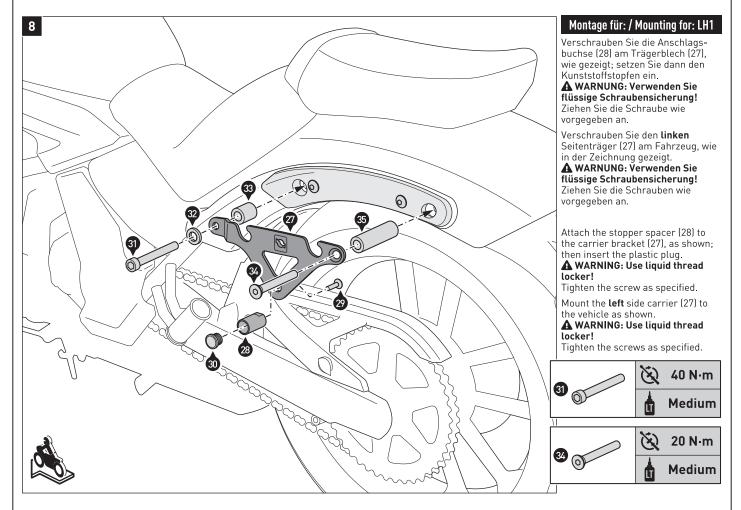

PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE

PRODUCT SPECIFIC INFORMATION

⚠ NOTICE: Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

